

关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知

尊敬的各西子电梯科技有限公司品牌电梯使用单位、维保单位：

你们好！

为响应贯彻国家市场监督管理总局办公厅于 2021 年 4 月 14 日发布的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函 [2021] 564 号）》的相关要求，确保安全放心乘坐西子品牌电梯，排除鼓式制动器失效引发的故障和事故隐患，避免我司采用鼓式制动器的电梯发生因制动器未及时维护或维护不当引起制动器卡阻从而导致的故障和事故，现通知各区域各单位对本公司涉及的鼓式制动器开展全面的安全隐患专项排查工作。

针对市监总局该文件指导要求我司对已经发货的所有产品进行了排查，我司使用的列入排查范围的 DZS800、DZS900 两款制动器均为 2016 年 1 月以后生产的制动器，所有的松闸顶杆均已是铜质非导磁材料的松闸顶杆，我司使用的其他系列鼓式制动器也不存在因为导磁材料在电磁力作用下产生摆动引起的制动器卡阻的失效问题。

我司使用的鼓式制动器仅存在电磁铁长期工作过程中在柱塞和电磁铁内部产生油泥、铁屑等异物，若维护不及时可能导致柱塞被内部油泥阻滞引起的制动卡阻，严重时可能会使柱塞轴杆因磨损而出现明显台阶，从而使柱塞冲程受限，存在制动器不能正确制动的风险，如果按要求进行及时检查必要时采取拆解清洁即可完全控制该风险，从而全面杜绝鼓式制动器卡阻失效的问题，因此我们要求各合作单位配合完成以下工作：

1. 各电梯使用单位组织维保单位针对我司提供的需要此次排查的鼓式制动器清单（详见附表一、电梯鼓式制动器专项排查治理清单）进行全面排查摸底，并制定保养方案和计划，并与 2021 年 6 月 30 日前填写《电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表》（详见附表二），报送当地负责办理登记的市场监管部门。

2. 自 2021 年 7 月至 2022 年 9 月电梯使用、维保单位针对我司提供的需要排查的清单严格按照我司提供的各型号制动器的拆解、维护技术文件，对鼓式制动器逐一进行检查、拆解保养，并保留好制动器检查、拆解保养的视频或照片等见证资料以便备查。

现通知各相关单位，针对需要排查的制动器，必须严格按照维护指导文件，正确的进行维护保养工作，按期完成鼓式制动器排查治理工作，以彻底消除隐患杜绝故障和事故的发生。

感谢各位合作伙伴的支持配合！

相关文件及作业指导书可在我司官网下载：网址 <http://www.xizielelevator.com/>

- 附件：一、 电梯鼓式制动器专项排查治理清单
二、 电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表
三、 制动器维护保养指导书

西子电梯科技有限公司

2021年5月25日



附件 2

电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表

| 使用单位 (盖章) | | 垂直电梯总台数 | _____台 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 使用地点 | | | |
| 维保单位 | | | |
| 序号 | 排查项目 | 排查结果 | |
| 1 | 拆解保养鼓式制动器电磁铁 | 排查_____台, 需拆解保养_____台, 免拆解_____台。 | |
| 2 | 更换鼓式制动器松闸顶杆 | 排查_____台, 需更换铁质等导磁材料松闸顶杆_____台。 | |
| 计划整改完成时间 | | | |